



1 – Varovania pre bezpečné použitie

Pri používaní domácich elektrospotrebičov je vždy potrebné dodržiavať niekoľko základných bezpečnostných opatrení, vrátane nasledujúcich:

- 1. PREČÍTAJTE SI CELÝ NÁVOD.**
- Spotrebič používajte iba s elektrickým zariadením v zhode s údajmi uvedenými na štítku umiestnenom na samotnom spotrebiči a uvedenými v tomto návode.
- Jednotku neukladajte do blízkosti zdrojov tepla a nezakrývajte ju inými predmetmi.
- Ak je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho dlho bez dozoru. Spotrebič nepoužívajte, ak sú káble alebo zástrčky poškodené, ani v prípade pádu zariadení na zem alebo ak sú nejakým spôsobom poškodené. O kontrolu alebo opravu spotrebiča požiadajte najbližšie autorizované centrum pomoci.
- Použitie prídavných zariadení, ktoré sa neodporúčajú alebo ich nepredáva výrobca, je zakázané.
- Nepoužívajte v exteriéri.
- Spotrebič môžu používať deti mladšie ako 12 rokov a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo potrebných znalostí, iba ak sú pod dozorom dospelé osoby alebo keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a pochopili s tým súvisiace nebezpečenstvá. To isté platí pre čistenie a údržbu.
- Skôr ako začnete používať spotrebič, vždy skontrolujte stav napájacieho zariadenia, potom ho pripojte k elektrickej zásuvke. Odpojte ho vytiahnutím zo zásuvky.
- Napájacie zariadenie odpojte z elektrickej zásuvky, keď spotrebič nie je v prevádzke.
- Napájacie zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bolo ľahko prístupné v prípade, ak by bolo potrebné ho odpojiť z elektrickej siete.
- Ak chcete napájacie zariadenie vytiahnuť, priamo ho uchopte (nie za kábel) a vytiahnite ho zo stenovej zásuvky.
- Akákoľvek úprava tohto produktu, ktorú výrobca výslovne neschválil, okrem toho, že môže predstavovať ohrozenie bezpečnosti, spôsobí zánik platnosti záruky.
- TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE.


Originál návodu

Súhrn

1 – Varovania pre bezpečné použitie	1
2 – Vyhlásenie o zhode	3
3 – Identifikačný štítok	4
4 – Predstavenie návodu.....	5
5 – Charakteristiky a technické údaje	5
6 – Príprava a uvedenie zariadenia SIRIO do prevádzky	6
6.1 Umiestnenie zariadenia SIRIO.....	6
6.2 Umiestnenie ventilov	7
6.3 Umiestnenie snímača.....	7
7– Použitie SIRIO počas fázy inkubácie	9
8– Použitie SIRIO počas fázy liahnutia	10
9– Parametre vlhkosti na inkubáciu	10
10– Použitie SIRIO s inkubátormi iných značiek	11
11 – Údržba a čistenie zariadenia SIRIO.....	11
12 – Likvidácia.....	11
13 – Záruka / popredajný servis.....	12

Kópiu tohto návodu na použitie v elektronickom formáte si môžete stiahnuť z webového sídla www.borotto.com alebo môžete o ňu požiadať na emailovej adrese info@borotto.com špecifikujúc produkt a revíziu návodu.

Vyhlásenie EÚ o zhode

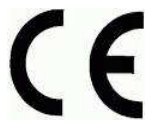

Podpísaný Andrea Borotto, vo funkcii právneho zástupcu spoločnosti BOROTTO® so sídlom na Via Papa Giovanni Paolo II, 7 37060 Buttapietra (VR) Taliansko, IČ DPH 03787910235

VYHLASUJE,

že produkt podľa štítku uvedeného nižšie:



je určený na použitie ako prídavné zariadenie na udržiavanie vlhkosti inkubátorov pre vajcia živočíchov a konkrétne pre tieto: sliepka, bažant, perlička, prepelica, sivá jarabica, jarabica, kačica, slávka, hus, morka, páv, coturnix, holub, korytnačky z Virginie, exotické vtáky a dravé vtáctvo.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

A je v zhode s nasledujúcimi smernicami:

- smernicou EN 61326 – 1: 2007
- smernicou EN 61010 – 1:2010
- smernicou EN 61000 – 3-2:2014
- smernicou EN 61000 – 3-3:2013
- smernicou EN 61326 – 1:2013

Osoba zodpovedná za technickú dokumentáciu a právny zástupca

BOROTTO ANDREA



Upozornenie, skôr ako vykonáte akýkoľvek úkon, pozorne si prečítajte návod na použitie.

Varovné symboly použité na produkte a v tomto návode

Symbol	Opis
	Povinnosť prečítať si návod na použitie pred použitím produktu
	Napájanie jednosmerným prúdom
	Kladná polarita v strede napájacieho konektora

3 – Identifikačný štítok

Zariadenie je vybavené identifikačným štítkom, na ktorom sú uvedené presné identifikačné údaje zariadenia a základné technické údaje.

<p>BOROTTO Via Papa Giovanni Paolo II, 7A 37060 Buttapietra (VR) Taliansko</p>		
<p>Automatický zvlhčovač SIRIO</p> <p>Rok: XXXX kód: SIRIO Sériové číslo: XXXX Prívodné napätie: 12 V DC</p>	<p>Prietokové množstvo 0-5 l/h (pribl.) Hmotnosť 0,435 kg MAX. výkon: 4 W</p>	<p>Bar: 0,2 Trieda II Vyrobené v Taliansku</p>

4 – Predstavenie návodu

Tento návod obsahuje pokyny na inštaláciu, údržbu a použitie peristaltického čerpadla SIRIO, ďalej označené jednoducho ako SIRIO.


Tento návod je určený pre používateľov zariadenia a týka sa jeho použitia po výrobe a predaji. V prípade, ak by sa zariadenie následne postúpilo tretím stranám z akéhokoľvek dôvodu (predaj, bezplatná pôžička na použitie alebo akýkoľvek iný dôvod), zariadenie sa musí dodať kompletne aj s celou dokumentáciou.

Tento návod obsahuje informácie výhradného vlastníctva a nemôže sa, ani čiastočne, poskytnúť tretím stranám na akékoľvek použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Výrobca vyhlasuje, že informácie obsiahnuté v tomto návode sú v zhode s technickými a bezpečnostnými špecifikami zariadenia na automatické dopĺňanie vody vnútri stroja-inkubátora, pričom sa umožní automatické zachovanie nastavenej miery vlhkosti.

5 – Charakteristiky a technické údaje

Model zariadenia	SIRIO
Napájacie napätie SIRIO	12 V DC
Maximálny príkon	4 W
Priemerná denná spotreba	1 W
Napájacie napätie napájacieho zariadenia (už zahrnutého)	100-240 V 50/60 Hz
Displej	Na digitálnu kontrolu parametrov vlhkosti
Elektronický štítok	S mikroprocesorom s algoritmom upraveného PID
Rozsah	Upraviteľná vlhkosť od min. 40% do max. 75%
Rozmery a hmotnosť	Výška 106 mm - Šírka 88 mm - Dĺžka 128 mm Hmotnosť: 0,440 kg
Prevádzkové podmienky prostredia	Teplota od + 10 °C do MAX. 40 °C Relatívna vlhkosť 20%-80%
Prevádzkové podmienky skladovania	Teplota od + 5°C do MAX. 50 °C Relatívna vlhkosť < 90% bez kondenzácie

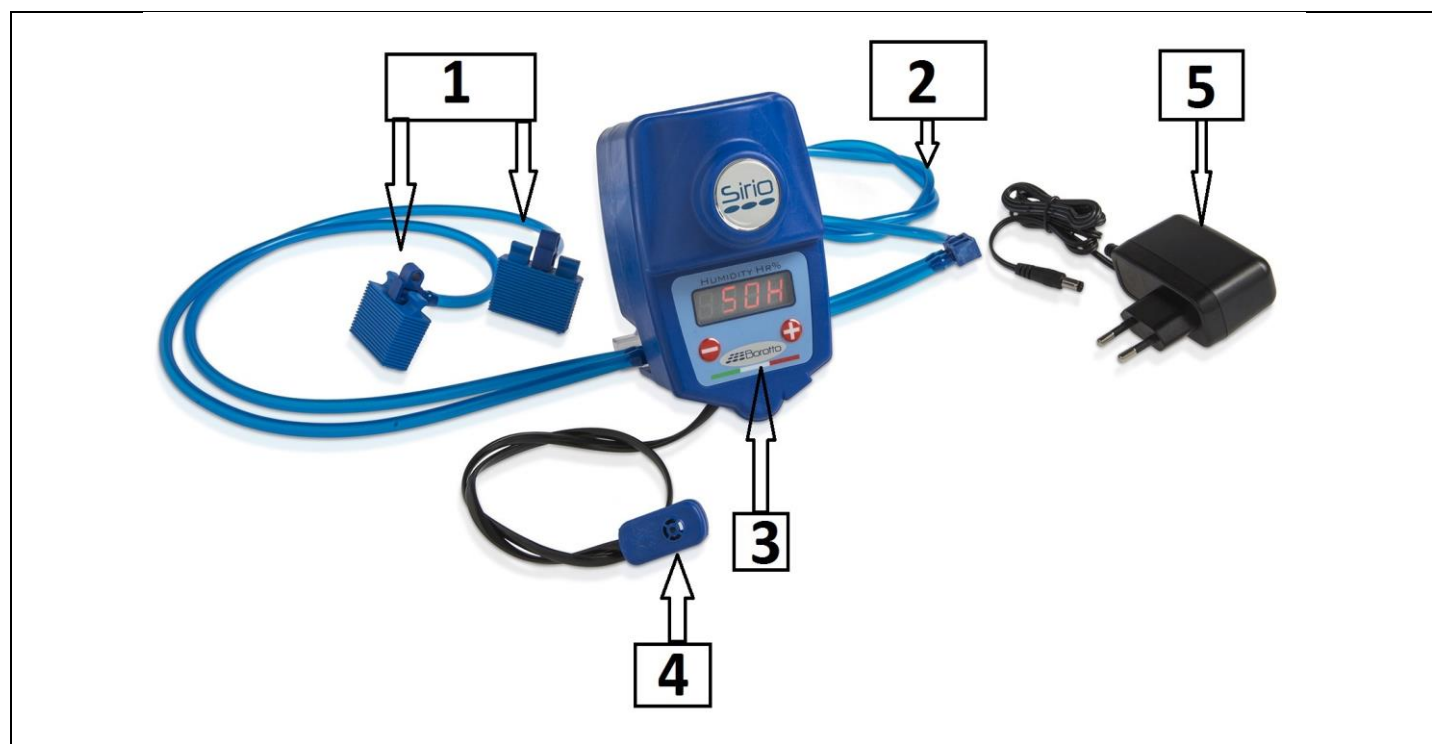


1	Ventily výtaja vody
2	Nasávacía trubka vody
3	Ovládací panel
4	Snímač
5	Napájacie zariadenie

6 – Príprava a uvedenie zariadenia SIRIO do prevádzky

Počas prepravy dávajte pozor, aby ste nespôsobili nárazy a/alebo poškodenia zariadenia. Vždy ho umiestnite do rovnej polohy, zabráňte stlačeniam a/alebo zlomeniam.

6.1 Umiestnenie zariadenia SIRIO

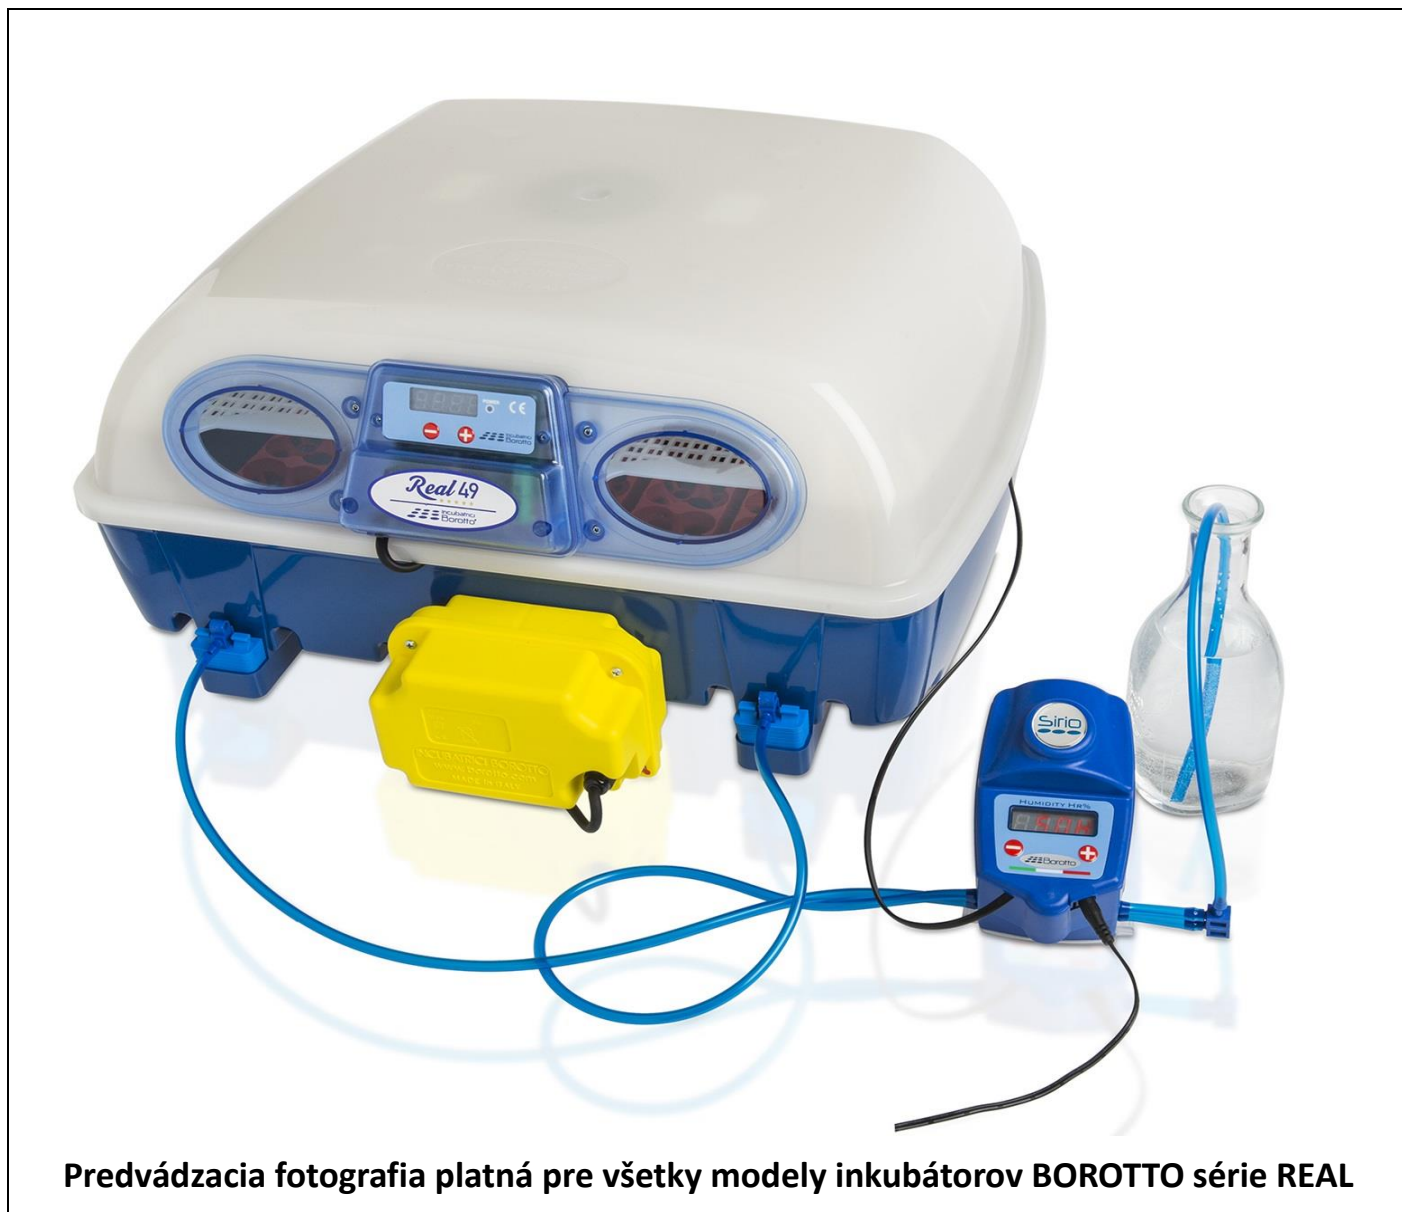

Zariadenie SIRIO umiestnite na rovnú plochu.


Medzi produkt a rovinu nekladajte ďalšie predmety, ako napr. obrusy alebo prikrývky.

SIRIO položte z boku inkubátora, umiestnite ho do blízkosti nádrčky na vodu. Môžete použiť akúkoľvek nádrčku: fľašu, kanister atď., s podmienkou, že jej vnútro bude dobre vyčistené. Znečistené nádrčky by mohli spôsobiť vývoj bakteriálnej flóry počas inkubácie, čo by spôsobilo smrť embrya.

Zložte nasávaciu trubicu (pripojenú k spojke držíaka gummy s nápisom „IN“ vyrytým na spodnej priesvitnej strane zariadenia) do nádrčky vody.

SIRIO funguje aj s vodou z kohútika! Pod podmienkou, že je čistá.

6.2 Umiestnenie ventilov

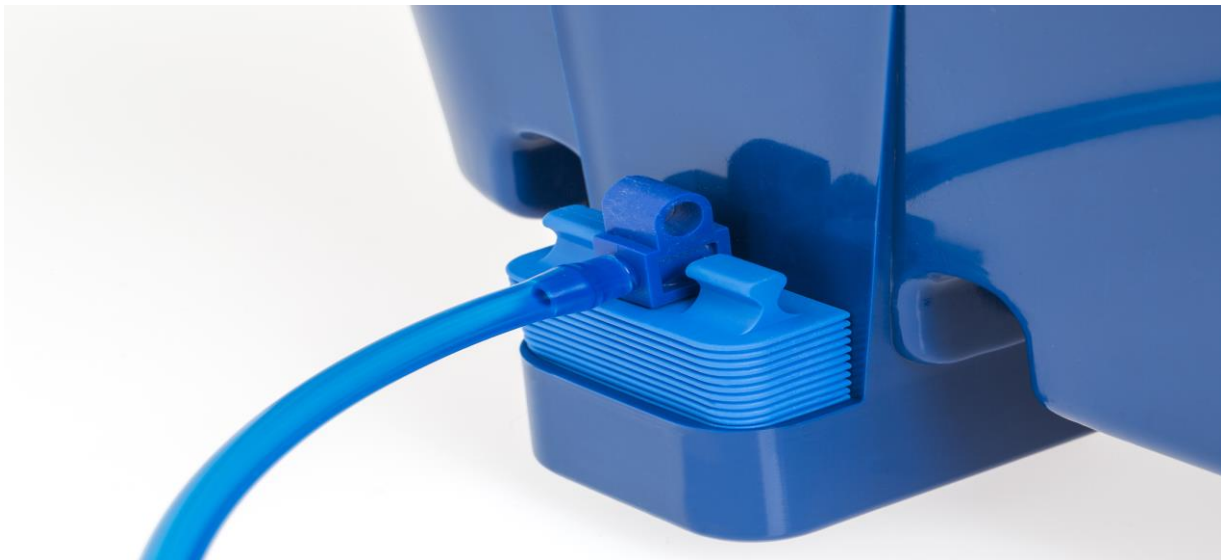

Do malých otvorov inkubátora vložte 2 ventily s už pripojenými trúbkám, pričom sa uistite, či dostatočne prenikajú na dno, aby sa zabezpečilo hermetické utesnenie. Dajte pozor na smer ich vloženia, aby sa zachoval tvar otvoru.

UPOZORNENIE: ak by sa v plniacich otvoroch usadzoval vápnik, odstráňte ho odváňovacím prostriedkom ešte pred vložení ventilov.

6.3 Umiestnenie snímača




Do inkubátora vložte snímač vlhkosti, umiestnite ho nad lopatku v rohu (vyviňte minimálny tlak na zabezpečenie blokovania).

Kábel snímača musí zostať uložený na svojej strane pritlačený na hrane inkubátora ako je to znázornené na fotografii. Je to špeciálny kábel proti stlačeniu, čiže neutrpi žiadne poškodenie ani pri zatvorenom zariadení.


Neúplné zatvorenie krytu nespôsobí žiadne poškodenie funkčnosti a výsledkov liahnutia v inkubátore.

Snímač vlhkosti umiestnite z protifahej strany inkubátora, vzhľadom k plniacim otvorom.


SNÍMAČ NEUMIESTŇUJTE NAD VSTUPNÉ NÁDRŽKY VODY!

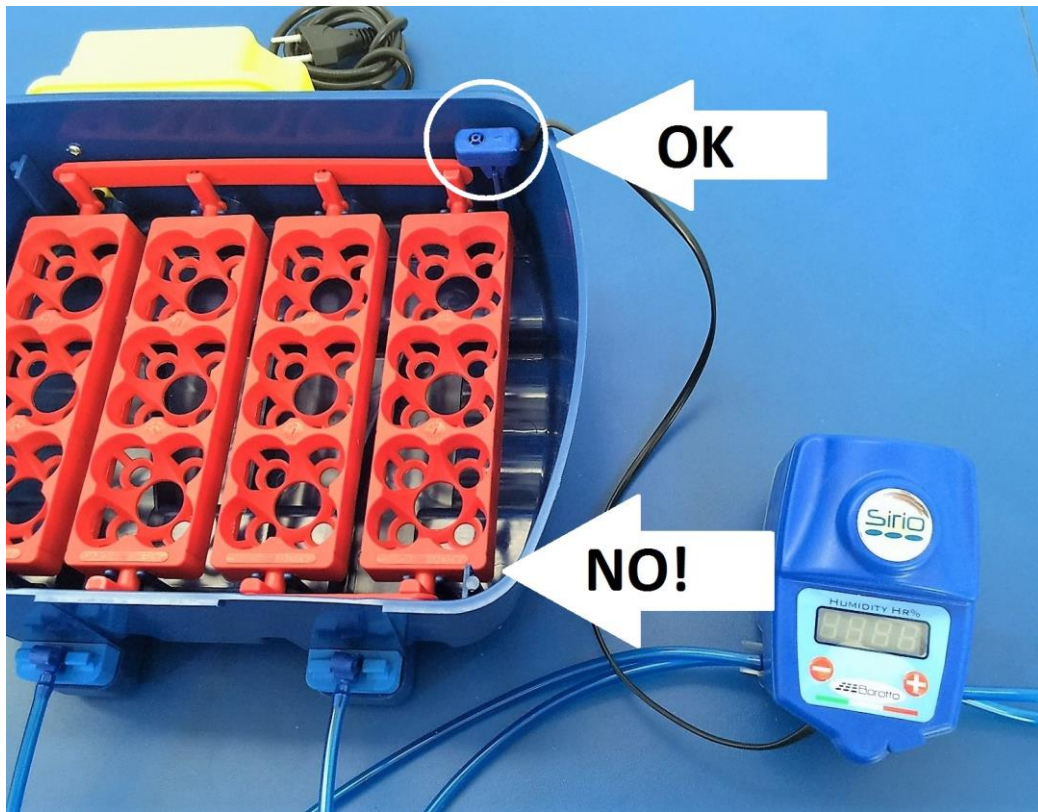

REAL 12

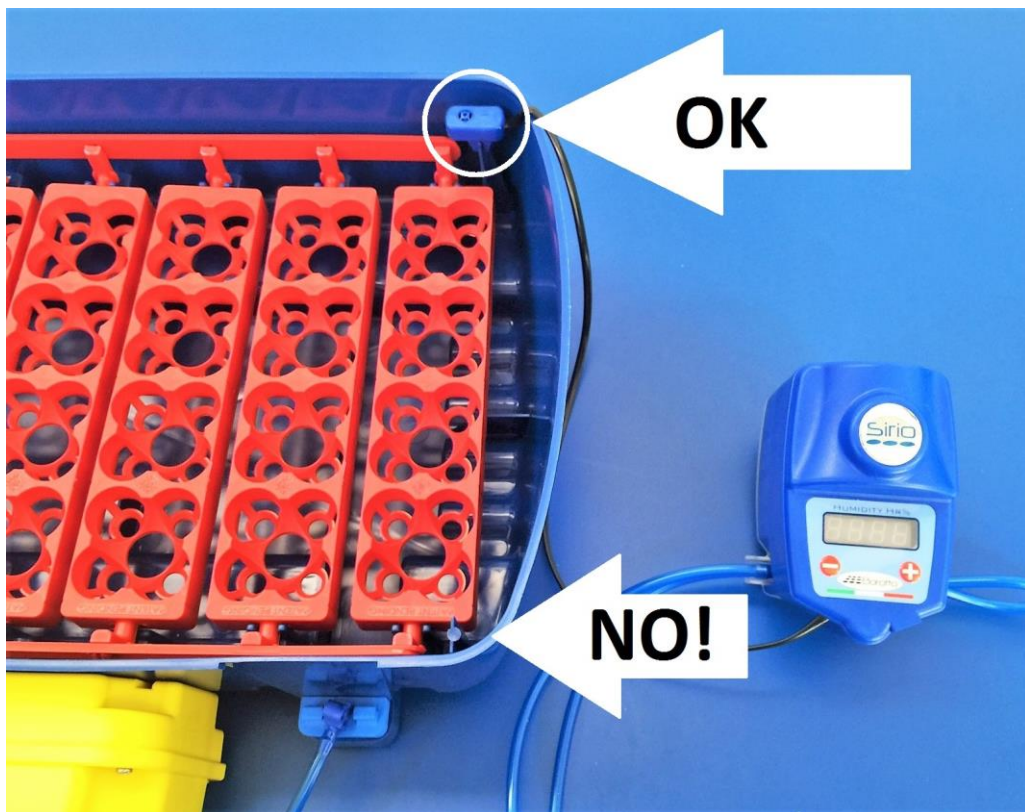

REAL 24

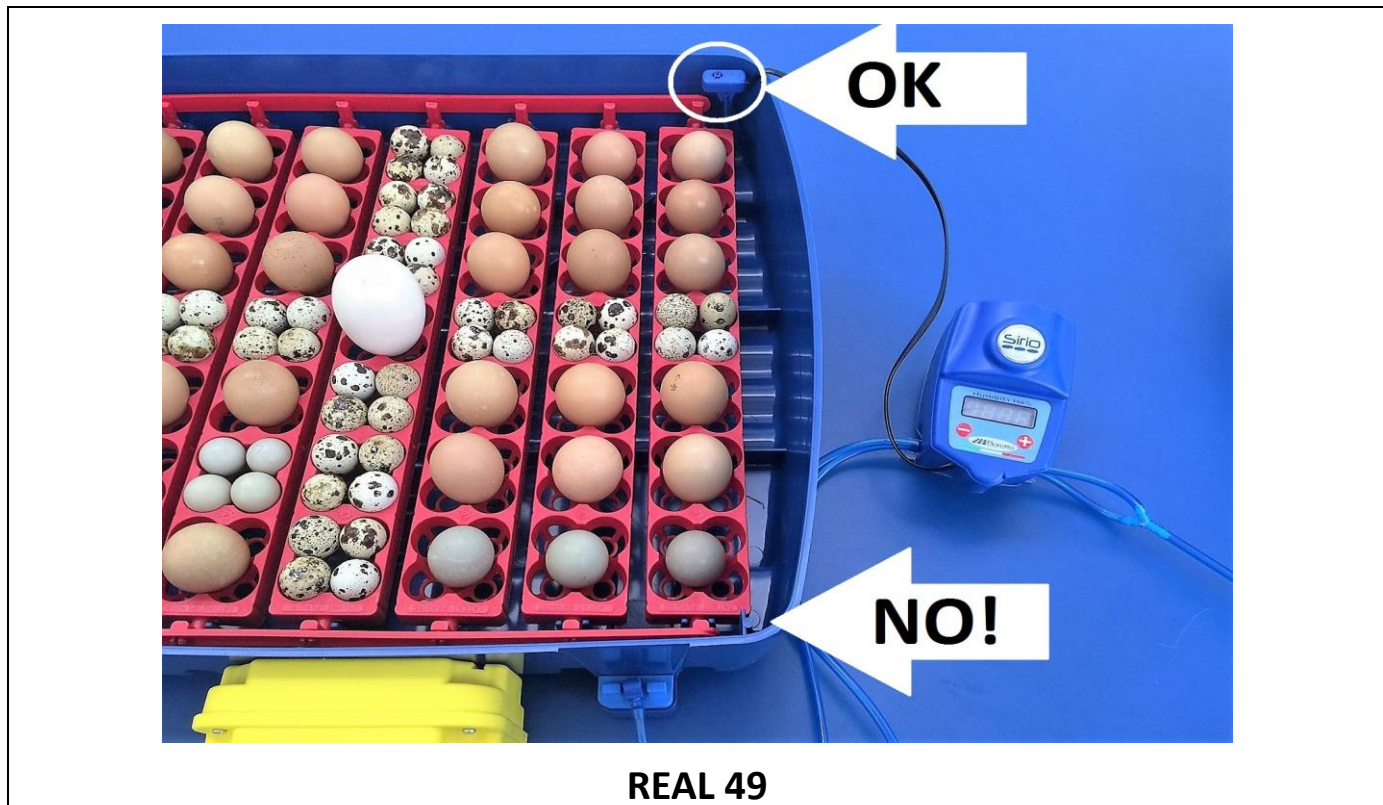

7- Použitie SIRIO počas fázy inkubácie

Inkubátor zapnite a nechajte ho v prevádzke na sucho bez vody a bez vajec aspoň na pár hodín.

Po dvoch hodinách prevádzky naprázdno vložte vajcia a nechajte ho v prevádzke na ďalšie aspoň 2-3 hodiny.

Po 2-3 hodinách prevádzky inkubátora s vloženými vajcami sa môže zapnúť zariadenie Sirio, pričom vložte napájací konektor do prednej zásuvky. Potom vložte zástrčku napájacieho zariadenia do elektrickej zásuvky.

Na displeji sa objaví zistená hodnota vlhkosti, symbol „H“ označuje „vlhkosť“.

Ak chcete nastaviť hodnotu vlhkosti, stláčajte tlačidlá (+) a (-) nachádzajúce sa na ovládacom paneli. Stlačením jedného z dvoch tlačidiel vstúpite do pamäte (vedľa čísel sa objaví písmeno „P“), potom impulzne stláčajte tlačidlá, kým nedosiahnete odporúčanú hodnotu, podľa oddielu č.9. Po nastavení vlhkosti počkajte, kým sa táto hodnota neuloží do pamäte (keď sa na displeji znova objaví momentálna vnútorná vlhkosť a písmeno „H“).

Od tejto chvíle SIRIO začne pracovať čerpajúc, keď je to potrebné, vodu dovnútra inkubátora, pričom sa na displeji objaví rotujúci symbol. Inokedy zariadenie zostane v pohotovostnom režime.

SIRIO je naprogramované na vstrekovanie malých kvapiek vody naraz tak, aby sa umožnilo ich vyparovanie, ktoré určí relatívnu vlhkosť prostredia. Po spustení budú potrebné 2 až 4 hodiny na dosiahnutie nastavenej hodnoty vlhkosti. Ak by množstvo vody v inkubátore bolo väčšie ako potrebné množstvo, doba na dosiahnutie nastavenej hodnoty vlhkosti bude asi dlhšia.

UPOZORNENIE: ak by na krátke obdobia (aj na celý deň) vlhkosť nebola správna, toto NEPRINESIE zlyhanie prebiehajúceho procesu inkubácie.

UPOZORNENIE: ak by v priebehu inkubácie bolo potrebné otvoriť inkubátor na vykonanie presvecovania alebo umožniť ochladenie vajec (ako pri inkubácii vajec vodných vtákov s plávacími blanami), odpojte SIRIO z elektrickej zásuvky skôr ako otvoríte kryt. Týmto sa zabráni čerpadlu neustále vpúšťať vodu do inkubátora následkom zníženia hodnoty vlhkosti z dôvodu otvorenia.

Po dokončení úkonov znovu pripojte SIRIO do elektrickej zásuvky po minimálne dvoch hodinách.

UPOZORNENIE: Nevykonávajte inkubáciu pri teplote prostredia nižšej ako 20 °C. Pod touto hodnotou teplota plastu spodnej časti inkubátora (studenej) neumožňuje vyparovanie vody. SIRIO potom neustále čerpá vodu do inkubátora, pričom ho zbytočne zaplavuje.

Preto, ak sa počas inkubácie zistí hladina vody nad hladinou nosiča vajec, okamžite vytiahnite elektrické napájacie zariadenie zariadenia SIRIO, aby ste zabránili zaplaveniu vajec!

8– Použitie SIRIO počas fázy liahnutia

Aby sa po ukončení fázy inkubácie prešlo do fázy liahnutia:

- odpojte SIRIO od elektrického napájacieho zariadenia.
- potom vykonajte prípravu inkubátora na liahnutie (pozri návod na použitie príslušného inkubátora).
- po dokončení prípravy na liahnutie znovu pripojte SIRIO k elektrickému napájacímu zariadeniu po tom, keď teplota inkubátora bude znovu stabilná podľa nastavenej hodnoty.
- SIRIO nastavte na hodnotu podľa tabuľky v oddiele č.9.
- po dokončení liahnutia odoberte snímač vlhkosti SIRIO z inkubátora ešte pred odpojením inkubátora z elektrickej zásuvky. Ak by ste snímač nechali vo vypnutom inkubátore, zničil by sa z dôvodu prípadnej kondenzácie.

POZNÁMKA: Majte na pamäti, že počas liahnutia, najmä, ak sa inkubátor nachádza v suchom prostredí, voda, ktorú vpustí SIRIO, môže pretekať z vnútorných nádržíek a padať na zvyšnú spodnú časť inkubátora.

Ani nedosiahnutie nastavenej hodnoty vlhkosti neohrozí výsledok. V skutočnosti prvé narodené kuriatka, keďže sú mokré, spôsobia rýchle zvýšenie úrovne relatívnej vlhkosti.

UPOZORNENIE: Nevykonávajte inkubáciu pri teplote prostredia nižšej ako 20 °C. Pod touto hodnotou teplota plastu spodnej časti inkubátora (studenej) neumožňuje vyparovanie vody. SIRIO potom neustále čerpá vodu do inkubátora, pričom ho zbytočne zaplavuje.

Preto, ak sa počas liahnutia zistí hladina vody nad úrovňou mriežky na liahnutie, okamžite vytiahnite elektrické napájacie zariadenie zariadenia SIRIO, aby ste zabránili zaplaveniu vajec!

9– Parametre vlhkosti na inkubáciu

Indikatívna tabuľka pre hydínarstvo: Vo fáze inkubácie: 45% relatívna vlhkosť Vo fáze liahnutia 60% relatívna vlhkosť	Indikatívna tabuľka pre exotické vtáctvo: Vo fáze inkubácie: 40% relatívna vlhkosť Vo fáze liahnutia: 60% relatívna vlhkosť
--	--

UPOZORNENIE: odporúča sa, aby sa relatívna vlhkosť počas fázy inkubácie udržiavala na relatívne nízkych hodnotách, radšej ako vysokých. Vajce musí v skutočnosti stratiť približne 11-13% svojej počiatočnej hmotnosti, týmto spôsobom sa umožní vytvorenie širokej vzduchovej komory, ktorá v nasledujúcej fáze liahnutia umožní kuriatku roztriahnuť plúca, ľahko vložiť zobák, vykonať prvé nádychy a začať s väčšou silou rozbiť škrupinu.

Aj počas fázy liahnutia príliš zvýšené hodnoty vlhkosti určia tvorbu kondenzácie na vajci, pričom zazátkujú póry v škrupine. Takto sa zníži respirácia embrya, pričom sa oslabí a zníži jeho sila na rozbitie škrupiny. Pri hodnotách vyšších ako 75% relatívnej vlhkosti sa póry škrupiny úplne uzatvoria, čo spôsobí smrť kuriatka udusením!

10– Použitie SIRIO s inkubátormi iných značiek

Proces a parametre inkubácie a liahnutia sa značne neodlišujú v prípade použitia inkubátorov inej značky, to, čo sa môže značne zmeniť, je konštrukcia stroja, ktorá závisí od projektu výrobcu.

Pre použitie SIRIO v inkubátore inej značky ako Borotto:

- odoberte 2 gumené ventily z trubiiek (ventily, ktoré sa normálne majú vložiť do otvorov);
- vsuňte 2 trubky cez prevzdušňovacie otvory. V prípade, ak by chýbali, prípadne jeden vytvorte. Trubky z PVC musia siahť až po nádržku alebo nádržky na vodu nachádzajúce sa vnútri inkubátora, opatrne uložte dve trubky do nádržky alebo nádržíek podľa modelu inkubátora.
- Do inkubátora umiestnite snímač vlhkosti a upevnite ho elektrikárskou páskou. Ak by nebolo možné zaviesť snímač vlhkosti cez sacie hrdlo, zaveďte ho cez nakladací otvor vajec. Jeho funkčnosť v každom prípade zaručí kábel proti stlačeniu.

11 – Údržba a čistenie zariadenia SIRIO

UPOZORNENIE: SIRIO funguje iba pri teplote vyššej ako 36 °C.

Preto pre prevádzkovanie sa snímač musí vložiť do riadne zapnutého inkubátora.

Úkon opísaný nižšie sa mimoriadne odporúča, keďže ak necháte SIRIO v nečinnosti na viac ako mesiac, voda môže uviaznuť v trubkách, čím spôsobí vznik bakteriálnej flóry, ktorá, pri pumpovaní do inkubátora, môže spôsobiť bakteriálne kontaminácie embrya a tým aj jeho smrť!

Preto na konci každého inkubačného cyklu:

- snímač prefúkajte (najlepšie stlačeným vzduchom), pričom úplne zabráňte otvoreniu držiaka snímača;
- Vykonajte nasledujúci postup čistenia a dezinfekcie vodného okruhu:
 - hodnotu vlhkosti nastavenú na displeji uveďte na maximum;
 - nasávaciu trubicu vody vložte do pohára s roztokom vody a približne 10% chlórového bielidla alebo dezinfekčného prostriedku;
 - Spustite čerpadlo na aspoň 15 minút, pričom pumpovaný vodný roztok zbierajte a likvidujte;
 - potom zariadenie nechajte bežať na sucho na ďalších 15 minút.

Odporúčame použiť chlórové bielidlo, keďže ničí bakteriálnu flóru a prípadné zvyšky nespôsobia žiadne poškodenia embryí vo fáze vývoja.

NA ČISTENIE A SANÁCIU ZARIADENIA SIRIO V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE INÉ CHEMICKÉ LÁTKY!

S pravidelnosťou variabilnou podľa tvrdosti použitej vody a po niekoľkých cykloch liahnutia, okrem opísaného umývania vodného okruhu dezinfekčným roztokom, sa môže vykonať cyklus proti tvorbe kameňa tým istým postupom, s roztokom vody a odvápnovacieho prostriedku alebo octu.

Počas obdobia zastavenia aspoň raz za mesiac zapnite SIRIO a nechajte ho bežať nasucho niekoľko minút, tým sa umožní eliminácia pamäťového efektu z trubiiek v ich bode stlačenia.

12 – Likvidácia



V súlade so smernicami 2011/65/EÚ a 2012/19/EÚ, LEGISLATÍVNYM VÝNOSOM zo 4.marca 2014, č. 27 a LEGISLATÍVNYM VÝNOSOM zo 14.marca 2014, č. 49, týkajúcimi sa zníženia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj likvidácie odpadu, symbol prečiarknutého odpadkového koša, tu znázornený, označuje, že produkt sa po skončení životnosti musí zozbierať oddelene od iného odpadu.

Preto používateľ bude musieť doručiť zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti, do vhodných zberných stredísk na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu. Vhodný separovaný zber na následné spustenie zariadenia vyradeného z prevádzky na recykláciu, spracovanie a likvidáciu kompatibilnú so životným prostredím, prispieva k tomu, že sa zabráni možným negatívnym účinkom na prostredie a zdravie a umožňuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie zložené.

Svojvoľná a nezákonná likvidácie zo strany používateľa spôsobí uplatnenie správnych sankcií stanovených platnými zákonmi. Informácie týkajúce sa správneho postupu zberných systémov, ktoré sú k dispozícii, si budete musieť vyžiadať od miestnej služby likvidácie odpadu.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO AEE TALIANSKO: IT14080000008557

13 – Záruka / popredajný servis

BOROTTO® (ďalej len Výrobca) poskytuje na produkt záruku 24 mesiacov odo dňa nákupu. Počas tohto obdobia sa Výrobca zaväzuje opraviť na vlastné náklady akúkoľvek chybu, ku ktorej by mohlo dôjsť počas normálnej prevádzky zariadenia pripísateľnú výrobe.

POZNÁMKA: na gumené trubky sa záruka nevzťahuje.

Pri požiadavke o zásah v rámci záruky predložte platnú zmluvu s uvedením dátumu, pečiatkou a podpisom.

Zariadenie sa musí odoslať, v pôvodnom obale, na ťarchu zákazníka.

Zariadenie, ktoré je v záručnom období a používalo sa správne, bude bezplatne opravené. Majte na pamäti, že nebude priznaná žiadna náhrada v prípade nezistenia poruchy alebo chyby produktu. Naopak, Výrobca si vyhradzuje právo zaúčtovať zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti so žiadosťou o zásah v rámci záruky, ak sa nezistí predpokladaný stav.

Záruka nepokrýva poškodenia spôsobené:

- prepravou;
- opotrebovaním, vodou, nečistotami;
- použitím v podmienkach odlišných od tých, ktoré uviedol Výrobca v tomto návode;
- opravami alebo zmenami vykonanými personálom bez oprávnenia od Výrobca;
- vyššou mocou (zemetraseniami, záplavami, požiarimi atď.).

Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určené; použitia iné ako uvedené v tomto návode sa považujú za nebezpečné a Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné poškodenia osôb, zvierat alebo vecí spôsobených nedodržaním tohto upozornenia.

Výrobca sa nebude považovať za zodpovedného, ani nepovolí žiadny zásah záruky alebo náhrady za nepriaznivé výsledky spôsobené nedodržaním týchto pokynov, nenáležitým použitím, chybnou inštaláciou zariadenia alebo problémami vyplývajúcimi z neprimeraného stavu elektrických alebo iných zariadení, alebo spôsobené podmienkami prostredia, klimatickými podmienkami alebo podmienkami inej povahy, zverením produktu neploletým osobám alebo osobám očividne nespôsobilým použitia alebo manipulácie so samotným zariadením.

Od Výrobca sa nebudú požadovať náhrady za nepriame škody z dôvodu straty materiálu, ku ktorej došlo v dôsledku chyby produktu, ako, napríklad, vajcia vložené alebo ktoré sa majú vložiť do inkubátora alebo dodatočné poškodenia vecí a/alebo osôb a/alebo zvierat.

BOROTTO®

Via Papa Giovanni Paolo II, 7

37060 Buttapietra (Verona) Taliansko

IČ DPH: 03787910235

Č. zápisu do obch.registra: VR-365973 ALBO ARTIGIANI 143429

REGISTRAČNÉ ČÍSLO AEE: IT14080000008557

Webové sídlo: WWW.BOROTTO.COM

Dátum, pečiatka a podpis na záruku: